




511114-73 SK

Preložené z pôvodného návodu


DCS777




Obrázok C

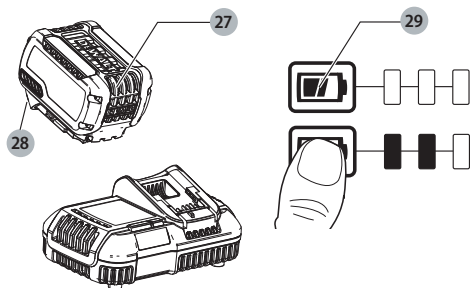


Obrázok D

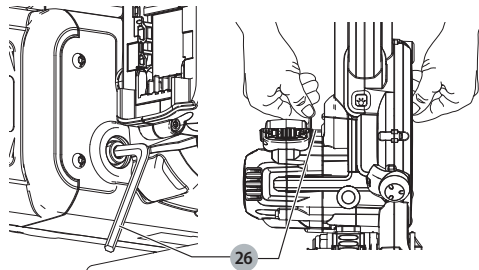


Obrázok E

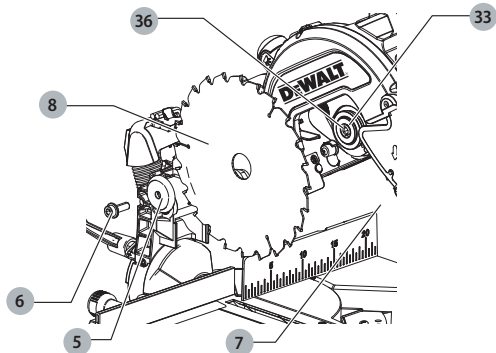


Obrázok F

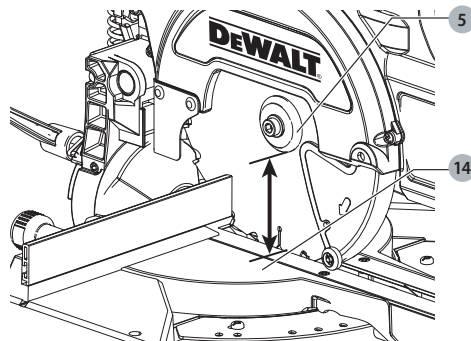


Obrázok G

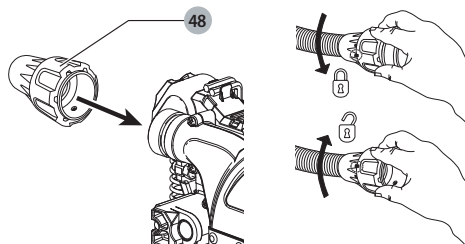


Obrázok H

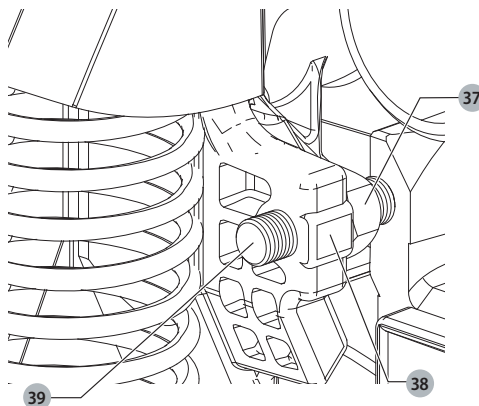


Obrázok I

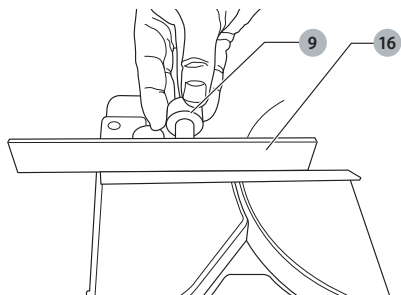


Obrázok J

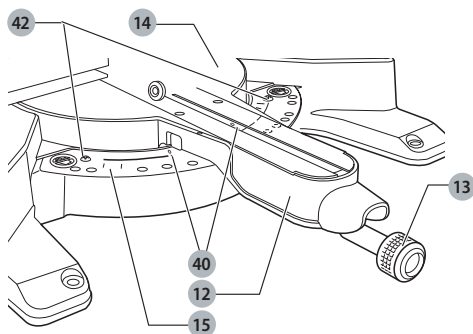


Obrázok K

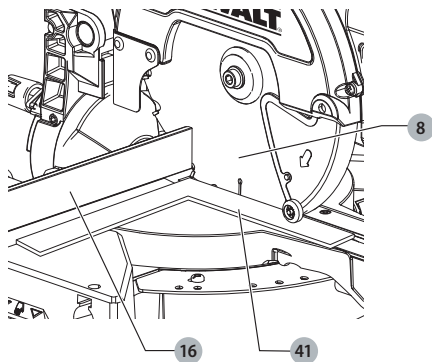


Obrázok L

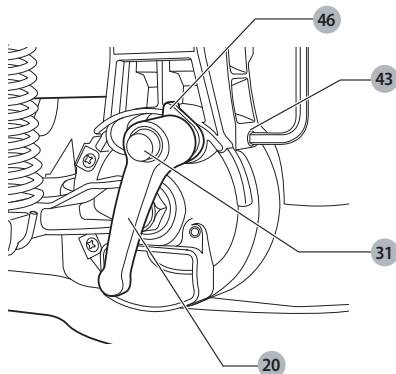


Obrázok M

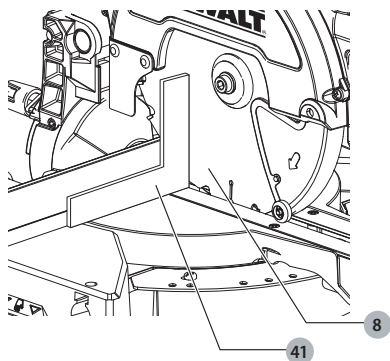


Obrázok N

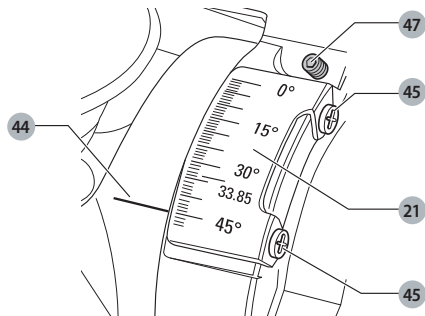


Obrázok O

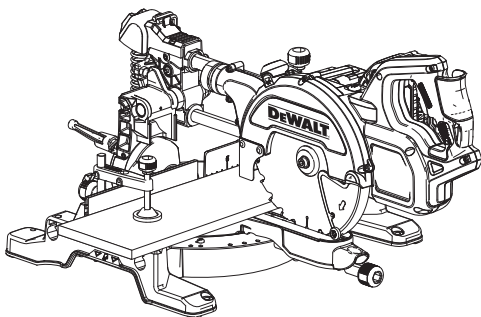


Obrázok P

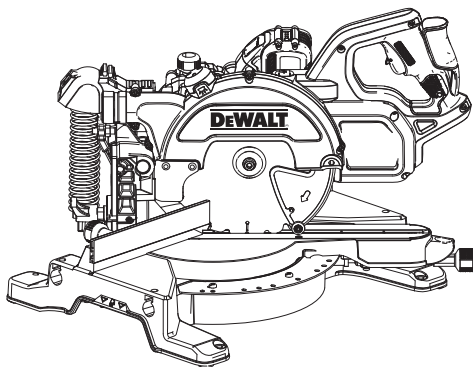


Obrázok Q

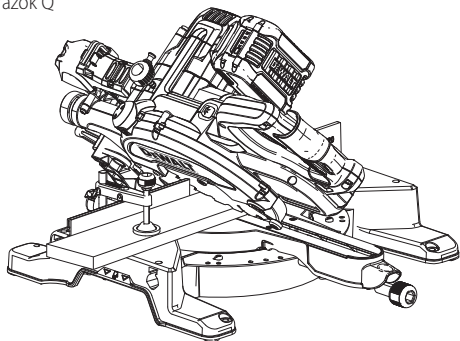


Obrázok R

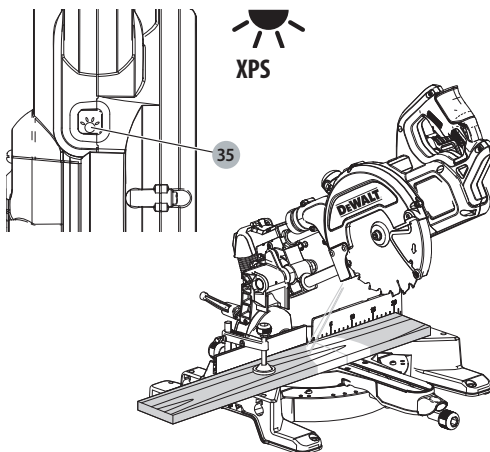

Obrázok S

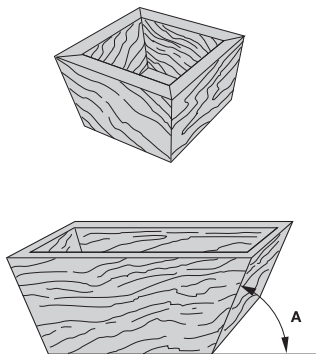

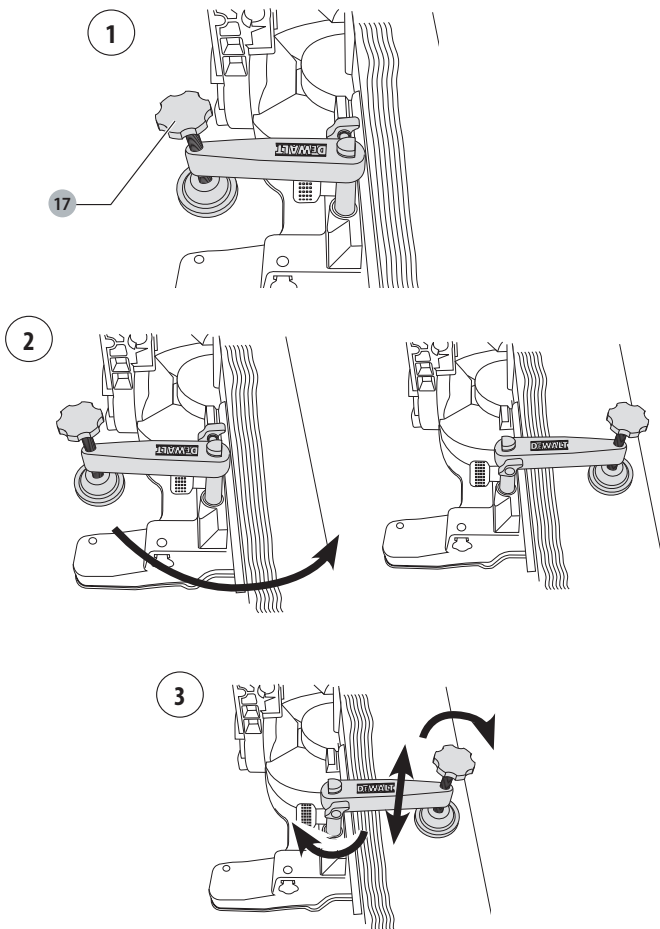

KOMPAKTNÁ POKOSOVÁ PÍLA NAPÁJANÁ AKUMULÁTOROM DCS777

Blahoželáme Vám!

Zvolili ste si náradie značky DEWALT. Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácie vytvorili zo spoločnosti DEWALT jedného z najspoľahlivejších partnerov pre používateľov profesionálneho elektrického náradia.

Technické údaje

DCS777		
Napájacie napätie	V	54
Typ		1
XPS		Áno
Výstupný výkon	W	1 750
Priemer pilového kotúča	mm	216
Priemer upínacieho otvoru	mm	30
Maximálne otáčky pilového kotúča	min ⁻¹	6 300
Pokosový rez (maximálne polohy)	ľavý a pravý	50°
Šikmý rez (maximálne polohy)	ľavý	48°
Kombinovaný pokosový rez	šikmý	45°
	pokosový	45°
Prevádzkové parametre		
priečny rez 90°	mm	60 × 216
pokosový rez 45°	mm	60 × 190
pokosový rez 48°	mm	60 × 180
šikmý rez 45°	mm	48 × 216
šikmý rez 48°	mm	45 × 216
Celkové rozmery	mm	460 × 560 × 430
Hmotnosť	kg	15,0

Hodnoty týkajúce sa hlučnosti a vibrácií (priestorový vektorový súčet) podľa normy EN61029:

L_{PA} (akustický tlak)	dB(A)	91
L_{WA} (akustický výkon)	dB(A)	102
K (odchýlka akustického výkonu)	dB(A)	3,2

Hodnota vibrácií a_{H1} =	m/s ²	2,1
Odchýlka K =	m/s ²	1,5

Veľkosť vibrácií uvedená v tomto dokumente bola meraná podľa normalizovaných požiadaviek, ktoré sú uvedené v norme EN61029, a môže byť použitá na porovnanie jedného náradia s ostatnými. Táto hodnota sa môže použiť na predbežný odhad vibrácií pôsobiach na obsluhu.



VAROVANIE: Deklarované hodnoty vibrácií sa vzťahujú na určené štandardné použitie tohto náradia. Ak je však náradie použité na rôzne aplikácie s rozmanitým príslušenstvom alebo ak sa vykonáva jeho nedostatočná údržba, veľkosť vibrácií môže byť odlišná. Tak sa môže

počas celkového pracovného času značne predĺžiť čas pôsobenia vibrácií na obsluhu.

Odhad miery pôsobenia vibrácií na obsluhu by mal tiež počítať s časom, keď je náradie vypnuté alebo keď je v chode naprázdno. Počas celkového pracovného času sa tak môže čas pôsobenia vibrácií na obsluhu značne skrátiť.

Zistite si ďalšie doplnkové bezpečnostné opatrenia, ktoré chránia obsluhu pred účinkom vibrácií, ako sú: údržba náradia a jeho príslušenstva, udržiavanie rúk v teple, organizácia spôsobu práce.

Akumulátor DCB546		
Typ akumulátora		Li-Ion
Napájacie napätie	V	18/54
Kapacita	Ah	6,0/2,0
Hmotnosť	kg	1,05
Nabíjačka DCB118		
Napätie siete	V	230
Typ akumulátora		18/54 V Li-Ion
Približný čas nabíjania akumulátora	min	22 (1,3 Ah) 22 (1,5 Ah) 30 (2,0 Ah) 45 (3,0 Ah) 60 (4,0 Ah) 75 (5,0 Ah) 60 (6,0 Ah)
Hmotnosť	kg	0,66

Nabíjačka DCB118 môže nabíjať akumulátory XR Li-Ion s napájacím napätím 18 V a akumulátory XR FLEXVOLT™ (DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185 a DCB546).

Poistky:		
Európa	Náradie 230 V	10 A v napájacej sieti
Veľká Británia a Írsko	Náradie 230 V	3 A v zástrčke prívodného kábla

ES Vyhlásenie o zhode v rámci EÚ

Smernica pre strojové zariadenia



Kompaktné pokosová píla napájaná akumulátorom DCS777

Spoločnosť DEWALT týmto vyhlasuje, že tieto výrobky popisované v časti **Technické údaje** spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem: 2006/42/ES, EN61029-1:2009 + A11:2010, EN61029-2-9:2012 + A11:2013.

Tieto výrobky spĺňajú taktiež požiadavky smerníc 2014/30/EÚ a 2011/65/EÚ. Ďalšie informácie Vám poskytnie zástupca spoločnosti DEWALT na nasledujúcej adrese alebo na adresách, ktoré sú uvedené na zadnej strane tohto návodu.

Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie technických údajov a vydáva toto vyhlásenie v zastúpení spoločnosti DEWALT.



Markus Rompel
Riaditeľ technického oddelenia
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
20. 4. 2016



VAROVANIE: Z dôvodu obmedzenia rizika zranenia si prečítajte tento návod na obsluhu.

Bezpečnostné pokyny



VAROVANIE: Prečítajte si všetky pokyny a bezpečnostné výstrahy. Nedodržanie uvedených varovaní a pokynov môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru a vážnemu zraneniu.

VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA A POKYNY USCHOVAJTE NA PRÍPADNÉ ĎALŠIE POUŽITIE.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Udržujte poriadok na pracovisku.**
Neporiadok na pracovisku alebo na pracovnej ploche môže viesť k úrazu.
- Berte do úvahy okolie pracovnej plochy.**
Nevystavujte náradie dažďu. Nepoužívajte náradie vo vlhkom alebo mokrom prostredí. Zaisťte správne osvetlenie pracoviska (250 – 300 luxov). Nepoužívajte náradie na miestach, kde hrozí riziko vzniku požiaru alebo explózie, napríklad v blízkosti horľavých alebo výbušných kvapalín a plynov. Pracovný priestor musí byť odvetrávaný.
- Ochrana pred úrazom spôsobeným elektrickým prúdom.**
Zabráňte kontaktu tela s uzemnenými povrchmi (napríklad potrubia, radiátory, sporáky a chladničky). Pri práci v extrémnych podmienkach (napríklad vysoká vlhkosť, tvorba kovových pilín pri práci atď.) môžete elektrickú bezpečnosť zvýšiť vloženíím izolačného transformátora alebo ochranného ističa (FI).
- Udržujte ostatné osoby mimo pracovného priestoru.**
Zabráňte okolostojacim osobám, najmä deťom, aby sa dotýkali náradia alebo predlžovacieho kábla a udržujte ich mimo pracovného priestoru.
- Náradie, ktoré nepoužívate, uskladnite.**
Ak sa náradie nepoužíva, musí byť uskladnené na suchom mieste a musí byť tiež vhodné zabezpečené, mimo dosahu detí.
- Náradie nepreťažujte.**
Práca je účinnejšia a bezpečnejšia, ak používate náradie iba na určené účely.
- Používajte správne náradie.**
Nepreťažujte malé náradie pri práci, ktorá je určená pre

výkonnejšie náradie. Nepoužívajte náradie na iné účely, než na ktoré je určené. Nepoužívajte napríklad okružnú na rezanie kmeňov alebo vetiev stromov.

- Vhodne sa obliekajte.**
Nenoste voľný odev a šperky. Môžu sa zachytiť pohybujúcimi sa dielmi. Pri práci vo vonkajšom prostredí používajte protišmykovú obuv. Ak máte dlhé vlasy, používajte vhodnú pokrývku hlavy.
- Používajte prvky osobnej ochrany.**
Vždy používajte ochranné okuliare. Ak sa pri práci s náradím práší alebo ak odlietavajú drobné čiastočky materiálu, používajte respirátor proti prachu alebo ochranný štít. Pretože môžu byť tieto čiastočky materiálu veľmi horúce, používajte tiež žiaruvzdornú zásteru. Vždy používajte ochranu sluchu. Vždy používajte ochrannú prilbu.
- Pripojte zariadenie na zachytávanie prachu.**
Ak je zariadenie vybavené adaptérom na pripojenie zariadenia na zachytávanie prachu, zaisťte jeho správne pripojenie a riadnu funkciu.
- Upnite si obrobok.**
Ak je to možné, používajte na upnutie obrobku svorky alebo zverák. Je to bezpečnejšie a umožňuje to obsluhu náradia oboma rukami.
- Neprekážajte sami sebe.**
Pri práci vždy udržiajte vhodný postoj a rovnováhu.
- Vykonávajte dôkladnú údržbu náradia.**
Udržujte ostré a čisté pracovné nástroje. Tak bude zaistený bezpečnejší a vyšší výkon náradia. Dodržiujte pokyny na údržbu a výmenu príslušenstva. Náradie pravidelne kontrolujte a ak je poškodené, nechajte ho opraviť v autorizovanom servise. Udržujte rukoväti a všetky ovládacie prvky čisté a suché a dbajte na to, aby neboli znečistené olejom alebo mazivami.
- Náradie vždy odpojte.**
Ak sa náradie nepoužíva, pred vykonávaním údržby a pred výmenou príslušenstva, ako sú pilové kotúče, pracovné nástroje a frézy, náradie vždy odpojte od zdroja napájania.
- Odstráňte nastavovacie prípravky a kľúče.**
Vytvorte si návyk, aby ste pred použitím náradia kontrolovali, či na náradí nezostali nastavovacie kľúče alebo prípravky a zaisťte ich odstránenie z náradia.
- Zabráňte nechcenému zapnutiu.**
Neprenášajte náradie s prstom na vypínači. Pred pripojením k elektrickej sieti sa uistite, či je vypínač v polohe vypnuté.
- Buďte pozorní.**
Stále sledujte, čo robíte. Používajte pri práci zdravý rozum. Nepracujte s týmto náradím, ak ste unavení alebo ak ste pod vplyvom omamných látok, alkoholu alebo liekov.
- Kontrolujte stav náradia.**
Pred začatím práce náradie dôkladne skontrolujte, či nedošlo k jeho poškodeniu, aby bola zaistená jeho správna funkcia. Skontrolujte vychýlenie a uloženie pohybujúcich sa častí, opotrebovanie jednotlivých častí a ďalšie prvky, ktoré môžu ovplyvniť správny chod náradia. Zničené alebo iné poškodené diely nechajte opraviť alebo vymeniť v autorizovanom servise, ak v tejto príručke nebude uvedený iný spôsob

odstránenia poruchy. Poškodené vypínače nechajte vymeniť v autorizovanom servise. Ak nie je možné hlavným vypínačom náradie zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte. Nikdy sa nepokúšajte o opravu sami.



VAROVANIE! Použitie akéhokoľvek iného príslušenstva alebo prídavných zariadení, alebo akéhokoľvek iné využitie tohto náradia, než je popísané v tomto návode na obsluhu, môže predstavovať riziko zranenia osôb.

19. Opravy tohto náradia vždy zverujte kvalifikovaným servisným technikom.

Toto elektrické náradie spĺňa požiadavky platných bezpečnostných predpisov. Opravy musia vykonávať iba kvalifikovaní technici, ktorí budú používať originálne náhradné diely. V iných prípadoch môže dôjsť k veľkému ohrozeniu používateľa.

Ďalšie bezpečnostné pokyny pre pokosové pily

- Nepoužívajte pílu na rezanie iných materiálov, než sú materiály odporúčané výrobcom.
- Nepoužívajte náradie bez inštalovaných bezpečnostných krytov, alebo ak neplnia tieto kryty svoju funkciu alebo ak nebola správne vykonávaná ich údržba.
- Pri vykonávaní šikmých rezov zaistite, aby bolo rameno pily bezpečne upevnené.
- Dbajte na to, aby bola podlaha okolo pily rovná, uprataná a bez zvyškov materiálov, napríklad pilín alebo odrezkov.
- Zvoľte správny pilový kotúč pre rezaný materiál.
- Používajte správne nabrúsené pilové kotúče. Neprekračujte maximálne otáčky vyznačené na kotúči.
- Pred začatím akejkoľvek činnosti sa uistite, či sú riadne dotiahnuté všetky poistné skrutky a upínacie rukoväti.
- Ak je píla pripojená k napájaciemu zdroju, nikdy nevkladajte ruky do pracovného priestoru pilového kotúča.
- Nikdy sa nepokúšajte rýchlo zastaviť pohybujúcu sa kotúč píly jeho zablokovaním pomocou náradia alebo iného predmetu, pretože by mohlo dôjsť k vážnemu zraneniu.
- Pred použitím každého príslušenstva si naštudujte návod na obsluhu. Nesprávne použitie príslušenstva môže náradie poškodiť.
- Pri manipulácii s pilovým kotúčom alebo s neopracovaným materiálom používajte držiak alebo rukavice.
- Pred použitím náradia sa uistite, či je správne namontovaný pilový kotúč.
- Uistite sa, či sa pilový kotúč otáča správnym smerom.
- Nepoužívajte kotúče väčších alebo menších priemerov, než je odporúčané. Parametre pilového kotúča sú uvedené v **technických údajoch**. Používajte iba pilové kotúče špecifikované v tomto návode, ktoré spĺňajú požiadavky normy EN847-1.
- Zvážte použitie špeciálne navrhnutých pilových kotúčov s menšou prevádzkovou hlučnosťou.
- Nepoužívajte pilové kotúče z rýchlореznej ocele (HSS).
- Nepoužívajte prasknuté alebo poškodené pilové kotúče.
- Nepoužívajte žiadne brúsne alebo diamantové kotúče.
- Používajte iba také pilové kotúče, ktorých otáčky sú zhodné minimálne s otáčkami, ktoré sú vyznačené na pile.
- Nikdy nepoužívajte pílu bez krytu s drážkou pre pilový kotúč.
- Pred uvoľnením vypínača vytiahnite pilový kotúč z rezu v obrobru.
- Pred každým rezom sa uistite, či je píla stabilná.
- Ak chcete zablokovat' hriadeľ motora, nikdy neblokuje vetrák.
- Ochranný kryt pilového kotúča na Vašej pile sa otvorí, ak stlačíte uvoľňovaciu páku krytu 2.
- Ochranný kryt pily nikdy nezdvíhajte rukou, ak nie je píla vypnutá. Kryt môžete zdvihnúť rukou pri montáži alebo demontáži pilového kotúča alebo pri kontrolovaní pily.
- Pravidelne kontrolujte, či sú čisté vetracie otvory na kryte motora a či nie sú tieto otvory zanesené pilinami.
- Hneď ako je kryt s drážkou pre pilový kotúč opotrebovaný, vymeňte ho.
- Pred vykonávaním akejkoľvek údržby alebo pred výmenou pilového kotúča vyberte z pily akumulátor.
- Nikdy nečistite alebo nerobte údržbu, ak je píla ešte v chode a ak sa nenachádza hlava pily v hornej pokojovej polohe.
- Ak je píla vybavená LED svetidlom, používajte iba schválený typ LED diódy. Opravy môže vykonávať iba výrobca alebo autorizovaný servis.
- Pri rezaní dreva pripojte pílu k zariadeniu na zachytávanie pilín a prachu. Vždy berte do úvahy faktory ovplyvňujúce pôsobenie prachu na obsluhu pily, ako sú:
 - Typ rezaného materiálu (drevotrieska vytvára pri rezaní viac prachu ako drevo).
 - Ostrosť pilového kotúča.
 - Správne nastavenie pilového kotúča.
 - Odsávacie zariadenie s rýchlosťou prúdiaceho vzduchu nižšou než 20 m/s.

Zaistite správne nastavenie lokálneho odsávania, ochranných krytov, odvádzacích korýt a sklov.

- Berte, prosím, do úvahy nasledujúce faktory ovplyvňujúce pôsobenie hluku na prítomné osoby:
 - Používajte pilové kotúče so zníženou hlučnosťou.
 - Používajte iba správne nabrúsené pilové kotúče.
- Údržba pily sa musí vykonávať pravidelne.
- Zaistite zodpovedajúce celkové alebo lokálne osvetlenie.
- Zaistite, aby bola obsluha adekvátne preškolená v použití, nastavení a obsluhu stroja.
- Uistite sa, či sú všetky distančné vložky a krúžky hriadeľa vhodné na účely, ktoré sú uvedené v tomto návode na obsluhu.
- Vyvarujte sa odstraňovania akýchkoľvek odrezkov alebo iných častí obrobru z priestoru rezu, ak je píla v chode a ak nie je hlava pily v pokojovej polohe.
- Nikdy nerezte obroby kratšie než 150 mm.
- Ak nie je píla vybavená prídavnými podperami, môžu sa rezať obroby s nasledujúcimi maximálnymi rozmermi:
 - Výška 60 mm, šírka 216 mm a dĺžka 500 mm.

- Dlhšie obrobky musia byť podoprené vhodným podperným stolom, napríklad model DE7023. Vždy bezpečne upnite obrobok.
- Ak dôjde k nehode alebo k poruche stroja, okamžite pílu vypnite a odpojte ju od napájacieho zdroja.
- Urobte záznam o poruche a vhodným spôsobom označte pílu, aby ste zabránili ostatným osobám v použití poškodenej píly.
- Ak dôjde k zablokovaniu pílového kotúča, ktoré bude spôsobené nadmernou posuvnou silou počas rezania, zastavte stroj a odpojte napájanie. Vyberte obrobok a uistite sa, či sa pílový kotúč voľne otáča. Znovu zapnite stroj a začnite znovu rez s použitím menšej posuvnej sily.
- Nikdy nerežte ľahké zliatiny, najmä horčík.
- Kedykoľvek to situácia umožňuje, pripevnite stroj k pracovnému stolu pomocou skrutiek s priemerom 8 mm a s dĺžkou 80 mm.

Zvyškové riziká

Pri použití pokosových píľ vznikajú nasledujúce riziká:

- Zranenia spôsobené kontaktom s rotujúcimi dielmi.
- Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné bezpečnostné predpisy a používajú sa bezpečnostné zariadenia, určité zvyškové riziká sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú nasledujúce:
- Poškodenie sluchu.
 - Riziko nehody spôsobené nekrytými časťami rotujúceho pílového kotúča.
 - Riziko zranenia pri výmene nechráneného pílového kotúča.
 - Riziko prítlačenia prstov pri manipulácii s ochrannými krytmi.
 - Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním prachu vytváraného pri rezaní dreva, najmä dubového, bukového a materiálu MDF.

Nasledujúce faktory zvyšujú riziko dýchacích problémov:

- Pri rezaní dreva nie je pripojené žiadne odsávacie zariadenie.
- Nedostatočné odsávanie prachu, ktoré je spôsobené zanesenými filtermi.

Elektrická bezpečnosť

Elektromotor je určený iba pre jedno napájacie napätie. Vždy skontrolujte, či napájacie napätie akumulátora zodpovedá napätiu na výkonovom štítku. Takisto sa uistite, či napájacie napätie Vašej nabíjačky zodpovedá napätiu v sieti.



Vaša nabíjačka DEWALT je chránená dvojitoú izoláciou v súlade s normou EN60335. Preto nie je nutné použitie uzemňovacieho vodiča.



VAROVANIE: Modely s napájacím napätím 115 V sa musia používať s bezpečnostným izolačným transformátorom s uzemňovacou mriežkou medzi primárnym a sekundárnym vinutím.

Ak dôjde k poškodeniu prírodného kábla, musí sa nahradiť špeciálne pripraveným káblom, ktorý získate v autorizovanom servise DEWALT.

Výmena sieťovej zástrčky (iba pre Veľkú Britániu a Írsko)

Ak budete inštalovať novú zástrčku prírodného kábla:

- Bezpečne zlikvidujte starú zástrčku.
- Pripojte hneď vodič k svorke pod napätím na novej zástrčke.
- Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.



VAROVANIE: Na uzemňovaciu svorku nebude pripojený žiadny vodič.

Dodržiujte montážne pokyny dodávané s kvalitnými zástrčkami. Odporúčaná poistka: 3 A.

Použitie predlžovacieho kábla

Ak to nie je nevyhnutné, predlžovací kábel nepoužívajte. Používajte schválený predlžovací kábel vhodný pre príkon Vašej nabíjačky (pozrite časť **Technické údaje**). Minimálny prierez vodiča je 1 mm². Maximálna dĺžka je 30 m.

V prípade použitia navijacieho kábla odviňte vždy celú dĺžku kábla.

TIETO POKYNY USCHOVAJTE

Nabíjačky

Nabíjačky DEWALT sa nemusia žiadnym spôsobom nastavovať a sú konštruované tak, aby bola zaistená ich čo najjednoduchšia obsluha.

Dôležité bezpečnostné pokyny pre všetky nabíjačky

TIETO POKYNY USCHOVAJTE: Tento návod obsahuje dôležité bezpečnostné a prevádzkové pokyny pre kompatibilné nabíjačky (pozrite **Technické údaje**).

- Pred použitím nabíjačky si prečítajte všetky pokyny a výstražné upozornenia nachádzajúce sa na nabíjačke, akumulátore a na výrobku, ktorý tento akumulátor používa.



VAROVANIE: Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Dbajte na to, aby sa do nabíjačky nedostala žiadna kvapalina. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.



VAROVANIE: Odporúčame Vám používať prúdový chránič (RCD) s citlivosťou minimálne 30 mA.



UPOZORNENIE: Riziko popálenia. Z dôvodu obmedzenia rizika spôsobenia zranenia nabíjajte iba akumulátory DEWALT, ktoré sú na nabíjanie určené. Ostatné typy akumulátorov môžu prasknúť, čo môže viesť k zraneniu osoby alebo k hmotným škodám.



UPOZORNENIE: Deti musia byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa s týmto zariadením nebudú hrať.

POZNÁMKA: V určitých podmienkach, keď je nabíjačka pripojená k napájaciemu napätiu, môže dôjsť ku skratovaniu nabíjacích kontaktov vnútri nabíjačky cudzími predmetmi. Cudzie vodivé predmety a materiály, ako sú oceľová vlna (drôtenka), hliníkové fólie alebo akékoľvek čistočky kovu, sa nesmú dostať do vnútorného priestoru nabíjačky. Ak nie je v úložnom priestore nabíjačky umiestnený žiadny akumulátor, vždy odpojte prírodný kábel nabíjačky od siete. Skôr ako budete čistiť nabíjačku, odpojte ju od siete.

- **NEPOKÚŠAJTE SA nabíjať akumulátory pomocou inej nabíjačky, než je nabíjačka uvedená v tomto návode.** Nabíjačka i akumulátory sú špecificky navrhnuté tak, aby mohli pracovať spolu.
- **Tieto nabíjačky nie sú určené na žiadne iné použitie, než je nabíjanie nabíjacích akumulátorov DEWALT.** Akékoľvek iné použitie môže viesť k spôsobeniu požiaru alebo k úrazu elektrickým prúdom.
- **Nevystavujte nabíjačku pôsobeniu dažďa alebo snehu.**
- **Pri odpájaní nabíjačky vždy odpojte zástrčku od zásuvky a neťahajte za prívodný kábel.** Týmto spôsobom zabránite poškodeniu zástrčky a prívodného kábla.
- **Uistite sa, či je prívodný kábel vedený tak, aby ste po ňom nešliapali, nezakopávali oň a aby nedochádzalo k jeho poškodeniu alebo nadmernému zaťaženiu.**
- **Ak to nie je absolútne nutné, nepoužívajte predlžovací kábel.** Použitie nesprávneho predlžovacieho kábla by mohlo viesť k spôsobeniu požiaru alebo k úrazu elektrickým prúdom.
- **Nekladte na nabíjačku žiadne predmety a neumiestňujte nabíjačku na mäkký povrch, na ktorom by mohlo dôjsť k zablokovaniu ventilačných drážok, čo by spôsobilo nadmerné zvýšenie teploty vo vnútri nabíjačky.** Umiestnite nabíjačku na také miesta, ktoré sú mimo dosahu zdrojov tepla. Odvod tepla z nabíjačky je zaisťovaný cez drážky v hornej a spodnej časti krytu nabíjačky.
- **Nepoužívajte nabíjačku s poškodeným prívodným káblom alebo s poškodenou zástrčkou – zaistíte okamžitú výmenu poškodených častí.**
- **Nepoužívajte nabíjačku, ak došlo k prudkému nárazu do nabíjačky, k jej pádu alebo k jej poškodeniu iným spôsobom.** Opravu zverte autorizovanému servisu.
- **Nedemontujte nabíjačku. Ak je nutná oprava alebo údržba, zverte tento úkon autorizovanému servisu.** Nesprávne vykonaná opätovná montáž môže viesť k spôsobeniu požiaru alebo k úrazu elektrickým prúdom.
- **Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla, musí ho ihneď vymeniť výrobca, autorizovaný servis alebo kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo akémukoľvek riziku.**
- **Pred čistením nabíjačky vždy odpojte od elektrickej siete. Týmto spôsobom obmedzíte riziko úrazu elektrickým prúdom.** Vybratie akumulátora toto riziko neznižuje.
- **NIKDY sa nepokúšajte spojiť dve nabíjačky dohromady.**
- **Nabíjačka je určená na použitie so štandardným napätím elektrickej siete 230 V. Nepokúšajte sa nabíjačku použiť s iným napájacím napätím.** Táto nabíjačka nie je určená pre vozidlá.

Nabíjanie akumulátora (obr. C)

1. Pred vložením akumulátora pripojte nabíjačku k zodpovedajúcej sieťovej zásuvke.
2. Vložte akumulátor **27** do nabíjačky a uistite sa, či je akumulátor v nabíjačke riadne usadený. Červený indikátor (nabíjanie) začne opakovane blikáť, čo bude indikovať začatie procesu nabíjania.

3. Ukončenie nabíjania bude indikované nepretržitým svietením červenej kontrolky. Akumulátor je úplne nabitý a môže sa okamžite použiť alebo môže byť ponechaný v nabíjačke. Ak chcete akumulátor z nabíjačky vybrať, stlačte uvoľňovacie tlačidlo **28** nachádzajúce sa na akumulátore.

POZNÁMKA: Z dôvodu zaistenia maximálnej výkonnosti a životnosti akumulátorov Li-Ion pred ich prvým použitím ich doplna nabíte.

Použitie nabíjačky

Stav nabitia akumulátora je podrobne popísaný v tabuľke nižšie.

Indikátory nabíjania		
	Nabíjanie	
	Celkom nabité.	
	Odloženie nabíjania – zahriaty/ studený akumulátor	

*Červená kontrolka bude stále blikáť, ale počas tohto procesu bude svietiť taktiež žltá kontrolka. Hneď ako akumulátor dosiahne zodpovedajúcu teplotu, žltá kontrolka zhasne a nabíjačka začne nabíjať.

V kompatibilnej nabíjačke (nabíjačkách) sa nebude chybný akumulátor nabíjať. Nabíjačka bude signalizovať chybný akumulátor nerozsvietením kontrolky nabíjania alebo spôsobom blikania, ktorý určuje poruchu akumulátora alebo nabíjačky.

POZNÁMKA: To môže tiež znamenať poruchu v nabíjačke.

Ak nabíjačka signalizuje poruchu, odovzdajte ju spoločne s akumulátorom do autorizovaného servisného strediska na otestovanie.

Odloženie nabíjania – zahriaty/studený akumulátor

Hneď ako bude nabíjačka detegovať príliš vysokú alebo príliš nízku teplotu akumulátora, automaticky začne režim odloženia nabíjania a pozastaví nabíjanie, kým akumulátor nedosiahne zodpovedajúcu teplotu. Potom nabíjačka automaticky prejde do režimu nabíjania. Táto funkcia maximálne predĺžuje prevádzkovú životnosť akumulátora.

Studený akumulátor sa nabíja približne polovičnou rýchlosťou než zahriaty akumulátor. Akumulátor sa bude počas celého nabíjacieho procesu nabíjať pomalšou rýchlosťou a nevráti sa na maximálnu rýchlosť nabíjania ani v prípade, ak je zahriaty.

Na rýchle ochladenie akumulátora je nabíjačka DCB118 vybavená vnútorným ventilátorom. Tento ventilátor sa zapína automaticky, hneď ako je nutné akumulátor ochladiť. Nikdy nepoužívajte túto nabíjačku, ak nie je v poriadku funkcia ventilátora alebo ak sú zablokované vetracie drážky nabíjačky. Dbajte na to, aby sa dovnútra nabíjačky nedostali žiadne cudzie predmety.

Systém elektronickej ochrany

Náradie XR Li-Ion je vybavené systémom elektronickej ochrany, ktorá chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a úplným vybitím.

Pri aktivácii systému tejto elektronickej ochrany sa náradie automaticky vypne. Ak dôjde k tejto situácii, vložte akumulátor typu Li-Ion do nabíjačky a nechajte ho úplne nabiť.

Montáž na stenu

Tieto nabíjačky sú navrhnuté tak, aby ich bolo možné namontovať na stenu alebo položiť priamo na stôl alebo inú pracovnú plochu. Ak bude nabíjačka namontovaná na stenu, umiestnite ju tak, aby bola v dosahu sieťovej zásuvky a mimo rohov alebo iných prekážok, ktoré by mohli obmedzovať prúdenie vzduchu. Na určenie polohy montážnych skrutiek na stene použite ako šablónu zadnú časť nabíjačky. Namontujte nabíjačku bezpečne na stenu pomocou skrutiek do sadrokartónu (zakúpené samostatne) s dĺžkou najmenej 25,4 mm a s priemerom hlavy skrutky 7 – 9 mm. Zaskrutkujte ich do dreva do optimálnej hĺbky tak, aby zo steny vyčnievali približne 5,5 mm. Zarovnajzte otvory na zadnej strane nabíjačky s vyčnievajúcimi skrutkami a zasuňte ich do príslušných otvorov.

Pokyny na čistenie nabíjačky



VAROVANIE: Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Pred čistením nabíjačku vždy odpojte od elektrickej siete. Nečistoty a mazivá môžu byť z povrchu nabíjačky odstránené pomocou handričky alebo mäkkej kefy bez kovových štetín. Nepoužívajte vodu ani žiadne čistiace prostriedky. Nikdy nedovoľte, aby sa do náradia dostala akákoľvek kvapalina. Nikdy neponárajte žiadnu časť náradia do kvapaliny.

Akumulátor

Dôležité bezpečnostné pokyny pre všetky akumulátory

Ak objednávate náhradný akumulátor, nezabudnite do objednávky doplniť katalógové číslo a napájacie napätie akumulátora.

Po dodaní nie je akumulátor úplne nabitý. Pred použitím nabíjačky a akumulátora si najskôr prečítajte nižšie uvedené bezpečnostné pokyny. Pri nabíjaní potom postupujte podľa uvedených pokynov.

PREČÍTAJTE SI VŠETKY POKYNY

- **Nenabíjajte a nepoužívajte akumulátory vo výbušnom prostredí, ako sú napríklad priestory s výskytom horľavých kvapalín, plynov alebo prašných látok.** Vloženie alebo vybratie akumulátora z nabíjačky môže spôsobiť iskrenie a vznietenie prachu alebo výparov.
- **Nikdy nekladajte akumulátor do nabíjačky silou. Akumulátor nikdy žiadnym spôsobom neupravujte, aby sa mohol nabíjať v inej nabíjačke, pretože by mohlo dôjsť k prasknutiu jeho obalu a k následnému vážnemu zraneniu.**
- *Nabíjajte akumulátory iba v nabíjačkách DEWALT.*
- **NESTRIEKAJTE** na akumulátory vodu a neponárajte ich do vody alebo do iných kvapalín.
- **Neskladujte a nepoužívajte náradie a akumulátory na miestach, kde môže teplota dosiahnuť alebo**

presiahnuť 40 °C (ako sú vonkajšie budy alebo plechové stavby v letnom období).

- **Nespaľujte akumulátory, aj keď sú vážne poškodené alebo celkom opotrebované.** Akumulátor môže v ohni explodovať. Pri spaľovaní akumulátorov typu Li-Ion dochádza k vytváraniu toxických výparov a látok.
- **Ak dôjde ku kontaktu obsahu akumulátora s pokožkou, okamžite zasiahnuté miesto opláchnite mydlom a vodou.** Ak sa Vám dostane kvapalina z akumulátora do očí, vyplachujte otvorené oči vodou zhruba 15 minút alebo dovtedy, kým podráždenie neprestane. Ak je nutné lekárske ošetrenie – elektrolytom akumulátora je zmes tekutých organických uhlíkatých soľí litia.
- **Obsah otvorených článkov akumulátora môže spôsobiť ťažkosti s dýchaním.** Zaisťte prísun čerstvého vzduchu. Ak ťažkosti stále pretrvávajú, vyhľadajte lekárske ošetrenie.



VAROVANIE: Riziko popálenia. Kvapalina z akumulátora sa môže vznietiť, ak dôjde k jeho kontaktu s plameňom alebo so zdrojom iskrenia.



VAROVANIE: Nikdy sa nepokúšajte akumulátor z akéhokoľvek dôvodu rozoberať. Ak je obal akumulátora prasknutý alebo poškodený, nekladajte akumulátor do nabíjačky. Zabráňte pádu, rozdrveniu alebo poškodeniu akumulátora. Nepoužívajte akumulátor alebo nabíjačku, pri ktorých došlo k nárazu, pádu alebo inému poškodeniu (napríklad prepichnutie klincom, zásah kladivom, rozšliapnutie). Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom. Poškodený akumulátor by mal byť vrátený do autorizovaného servisu, kde bude zaistená jeho recyklácia.



VAROVANIE: Nebezpečenstvo vzniku požiaru. Neskladujte ani neprenášajte akumulátor tak, aby mohlo dôjsť ku skratu kontaktov kovovými predmetmi. Nevkladajte akumulátory napríklad do záster, vreciek, debien na náradie, zásuviek stolov atď., kde môžu byť klince, skrutky, kľúče atď.



UPOZORNENIE: Ak sa náradie nepoužíva, pri odkladaní postavte náradie na stabilný povrch tak, aby nemohlo dôjsť k jeho pádu. Niektoré náradia s veľkým akumulátorom budú stáť na akumulátore vo zvislej polohe, ale môže dôjsť k ich ľahkému prevrhnutiu.

Preprava



VAROVANIE: Nebezpečenstvo vzniku požiaru. Pri preprave akumulátorov môže prípadne dôjsť k spôsobeniu požiaru, ak sa kontakty akumulátora dostanú náhodne do styku s vodivými materiálmi. Pri preprave akumulátora sa uistite, či sú kontakty akumulátora riadne chránené a dobre izolované od materiálov, s ktorými by sa mohli dostať do kontaktu a ktoré by mohli spôsobiť skrat.

Akumulátory DEWALT spĺňajú požiadavky všetkých platných predpisov pre prepravu, ktoré sú predpísané v priemyselných a právnych normách, ktoré zahŕňajú odporúčania OŠN pre prepravu nebezpečného tovaru – Predpisy asociácie pre medzinárodnú leteckú dopravu nebezpečného tovaru (IATA), Medzinárodné predpisy pre námornú prepravu nebezpečného tovaru (IMDG) a Európska dohoda týkajúca sa medzinárodnej cestnej prepravy nebezpečného tovaru (ADR). Články

a akumulátory Li-Ion boli testované podľa požiadaviek časti 38.3, ktorá je uvedená v príručke testov a kritérií dokumentu Odporúčania OSN pre prepravu nebezpečného tovaru.

Vo väčšine prípadov bude preprava akumulátorov DEWALT vybrať z klasifikácie plne regulovaná preprava nebezpečného materiálu triedy 9. V zásade platí, že iba zásielky obsahujúce akumulátory typu Li-Ion s kapacitou vyššou než 100 watthodín (Wh) budú vyžadovať dopravu ako úplne regulovaný tovar triedy 9. Na všetkých akumulátoroch typu Li-Ion je na obale uvedená kapacita vo watthodinách. Navyše, vzhľadom na zložitosť regulácie, DEWALT neodporúča leteckú prepravu samotných akumulátorov typu Li-Ion bez ohľadu na ich kapacitu vo watthodinách. Zásielky náradia s akumulátormi (combo súpravy) je možné prepravovať leteckou dopravou, ak ich kapacita vo watthodinách nie je vyššia než 100 Wh.

Bez ohľadu na to, či sa zásielka považuje za zásielku s výnimkou alebo plne regulovanú zásielku, povinnosťou dopravcu je postupovať podľa najnovších predpisov týkajúcich sa balenia, označovania a vyžadovanej dokumentácie.

Informácie uvedené v tejto časti príručky sú uvedené v dobrej viere a považujú sa za presné v čase vytvorenia tohto dokumentu. Na tieto informácie sa však nevzťahujú žiadna záruka, výslovná alebo predpokladaná. Je povinnosťou kupujúceho zaistiť, aby jeho činnosti spĺňali požiadavky platných predpisov.

Preprava akumulátorov typu FLEXVOLT™

Akumulátor DEWALT FLEXVOLT™ má dva režimy: **Použitie** a **Preprava**.

Režim Použitie: Ak je akumulátor typu FLEXVOLT™ postavený samostatne alebo ak je vložený do náradia DEWALT s napájacím napätím 18 V, bude pracovať ako akumulátor s napájacím napätím 18 V. Ak je akumulátor typu FLEXVOLT™ vložený do výrobku s napájacím napätím 54 V alebo 108 V (dva akumulátory 54 V), bude pracovať ako akumulátor s napájacím napätím 54 V.

Režim Preprava: Ak je na akumulátore FLEXVOLT™ nasadená krytka, akumulátor je v prepravnom režime. Uchovajte túto krytku na účely prepravy akumulátora.

Ak je tento akumulátor v režime Preprava, prepojenie článkov je na akumulátore elektricky rozpojené, čím vzniknú 3 akumulátory s nižšou kapacitou vo watthodinách (Wh) v porovnaní s 1 akumulátorom s vyššou kapacitou vo watthodinách. Tento vyšší počet 3 akumulátorov s nižšou kapacitou vo watthodinách umožňuje vybrať tohto akumulátora z určitých prepravných predpisov, ktoré sú určené pre akumulátory s vyššou kapacitou vo watthodinách.

Režim Preprava udáva kapacitu 3 x 36 Wh, čo znamená 3 akumulátory, z ktorých má každý kapacitu 36 watthodín.

Režim Použitie udáva kapacitu 108 watthodín (1 samotný akumulátor).

Príklad nálepky s označením Použitie a Preprava



Odporúčania pre uloženie akumulátorov

1. Najvhodnejšie miesto na skladovanie je v chlade a suchu, mimo dosahu priameho slnečného žiarenia a nadmerného tepla či chladu. Z dôvodu zachovania optimálneho výkonu a prevádzkovej životnosti skladujte nepoužívané akumulátory pri izbovej teplote.
2. Ak skladujete akumulátory dlhší čas, s ohľadom na dosiahnutie optimálnych výsledkov Vám odporúčame, aby ste ich uložili mimo nabíjačky celkom nabité na suchom a chladnom mieste.

POZNÁMKA: Akumulátory by sa nemali uskladňovať, ak sú úplne vybité. Pred prvým použitím musí byť akumulátor úplne nabitý.

Štítky na nabíjačke a na akumulátore

Okrem piktogramov uvedených v tomto návode majú nálepky na nabíjačke a akumulátore nasledujúce piktogramy:



Pred použitím si prečítajte návod na obsluhu.



Čas nabíjania je uvedený v časti **Technické údaje**.



Nepokúšajte sa kontakty akumulátora prepájať vodivými predmetmi.



Nenabíjajte poškodené akumulátory.



Zabráňte styku s vodou.



Poškodené káble ihneď vymeňte.



Nabíjajte iba v rozmedzí teplôt od 4 °C do 40 °C.



Nie je určené na vonkajšie použitie.



Vykonávajte likvidáciu akumulátora s ohľadom na životné prostredie.

LI-ION



Nabíjajte akumulátory DEWALT iba v určených nabíjačkách DEWALT. Ak sa budú v nabíjačkách DEWALT nabíjať iné akumulátory než akumulátory DEWALT, môže dôjsť k ich prasknutiu alebo k vzniku iných nebezpečných situácií.



Akumulátory nespálujte.



Použitie: Použitie bez prepravnej krytky, udávaná kapacita 108 Wh (1 akumulátor s kapacitou 108 Wh).



Preprava: Preprava s prepravnou krytkou, udávaná kapacita 3 x 36 Wh (3 jednotlivé akumulátory s kapacitou 36 Wh).

Typ akumulátora

Model DCS777 používa akumulátor s napájacím napätím 54 V.

Môžu sa používať nasledujúce akumulátory: DCB546. Ďalšie informácie nájdete v časti **Technické údaje**.

Obsah balenia

Balenie obsahuje:

- 1 Čiastočne zostavenú pílu
- 2 Šesťhranné kľúče (4 mm a 6 mm)
- 1 Pílový kotúč s priemerom 216 mm s karbidovými zubmi
- 1 Upínací svorku materiálu
- 2 Akumulátory (model T2)
- 2 Nabíjačku (model T2)
- 1 Návod na obsluhu
- Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo k poškodeniu náradia, jeho častí alebo príslušenstva.
- Pred použitím venujte dostatok času dôkladnému preštudovaniu a pochopeniu tohto návodu.

Štítky na náradí

Na tomto náradí sú nasledujúce piktogramy:



Pred použitím si prečítajte návod na obsluhu.



Používajte ochranu sluchu.



Používajte ochranu zraku.



Viditeľné žiarenie. Nepozerajte sa do lúča.



Bod uchopenia na prenášanie

Umiestnenie údajového kódu (obr. B)

Dátumový kód **57**, ktorý obsahuje aj rok výroby, je vytlačený na kryte náradia.

Príklad:

2016 XX XX

Popis (obr. A - C, E)



VAROVANIE: Nikdy nevykonávajte žiadne úpravy elektrického náradia ani jeho súčastí. Mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu alebo k zraneniu.

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 Hlavný vypínač | 7 Spodný kryt pílového kotúča |
| 2 Páka uvoľnenia poistky krytu | 8 Pílový kotúč |
| 3 Rukoväť na prenášanie | 9 Upínacia skrutka posuvného vodidla |
| 4 Pevný horný kryt | 10 Pevný stôl |
| 5 Vonkajšia prírubica | 11 Kryt s drážkou pre pílový kotúč |
| 6 Upínacia skrutka pílového kotúča | |

- | | |
|--|---|
| 12 Rameno pokosových rezov | 24 Vodiace tyče |
| 13 Západka pokosových rezov | 25 Hlava píly |
| 14 Otočný stôl/rameno pokosových rezov | 26 Šesťhranné kľúče |
| 15 Meradlo pokosových rezov | 27 Akumulátor |
| 16 Posuvné vodidlo | 28 Uvoľňovacie tlačidlo akumulátora |
| 17 Svorka na materiál | 29 Tlačidlo ukazovateľa stavu nabitia akumulátora |
| 18 Zaistenie vodiacich tyčí | 30 Zaisťovací prepínač |
| 19 Háčik na uzamknutie krytu | 31 Preklenovacie tlačidlo |
| 20 Upínacia rukoväť šikmých rezov | 32 Rukoväť na prenášanie píly (ľavá a pravá) |
| 21 Meradlo šikmých rezov | 33 Vnútoraná prírubica (obr. E) |
| 22 Montážne otvory na upevnenie píly | 34 Výstupný otvor na odvádzanie prachu |
| 23 Zaisťovacie tlačidlo | 35 Tlačidlo XPS |

Použitie výrobku

Vaša kompaktná pokosová píla DEWALT napájaná akumulátorom je určená na profesionálne rezanie dreva, drevených výrobkov, hliníka a plastov. Táto pokosová píla jednoducho, presne a bezpečne vykonáva priečne, šikmé a pokosové rezy.

Táto píla je určená na použitie pílových kotúčov s priemerom 216 mm, ktoré sú majú karbidové zuby.

NEPOUŽÍVAJTE vo vlhkom prostredí alebo na miestach s výskytom horľavých kvapalín alebo plynov.

Tieto pokosové píly sú elektrické náradie na profesionálne použitie.

ZABRÁŇTE deťom, aby sa s týmto náradím dostali do kontaktu. Ak používajú toto náradie neskúsené osoby, musí byť zaistený odborný dozor.



VAROVANIE! Nepoužívajte tento stroj na iné než určené účely.

- **Malé deti a neskúsené osoby.** Toto zariadenie nie je určené na použitie nedospelými alebo neskúsenými osobami bez dozoru.
- Tento výrobok nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, s nedostatkom skúseností a znalostí, ak týmto osobám nebol stanovený dohľad osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti sa nesmú nikdy ponechať s týmto výrobkom bez dozoru.

ZOSTAVENIE



VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia vážneho zranenia pred vykonávaním akéhokoľvek nastavenia alebo pred montážou a demontážou príslušenstva alebo prídavných zariadení náradie vždy vypnite a vyberte z neho akumulátor. Náhodné zapnutie môže spôsobiť úraz.



VAROVANIE: Používajte iba akumulátory a nabíjačky DEWALT.

Vybalenie

Motor a ochranné kryty sú už namontované na základňu píly.

Vkladanie akumulátora do náradia a jeho vyberanie (obr. A - C)

POZNÁMKA: Uistite sa, či je akumulátor **27** úplne nabitý.

Vloženie akumulátora do náradia

1. Zarovnajete akumulátor **27** s drážkami vnútri rukoväti náradia (obr. A).
2. Nasuňte akumulátor do rukoväti náradia tak, aby bol riadne usadený, a uistite sa, či budete počuť zvuk jeho zaistenia.

Vybratie akumulátora z náradia

1. Stlačte uvoľňovacie tlačidlo **28** a vytiahnite akumulátor z rukoväti náradia.
2. Vložte akumulátor do nabíjačky podľa pokynov, ktoré sú uvedené v časti návodu, ktorá sa týka nabíjačky.

Akumulátory s ukazovateľom stavu nabitia (obr. C)

Niektoré akumulátory DeWALT sú vybavené ukazovateľom nabitia, ktorý sa skladá z troch zelených LED diód, ktoré indikujú úroveň stavu nabitia akumulátora.

Ak chcete ukazovateľ aktivovať, stlačte a držte tlačidlo ukazovateľa **29**. Svietiacia kombinácia týchto troch zelených LED diód určuje úroveň nabitia akumulátora. Ak je úroveň nabitia akumulátora nižšia než požadovaná limitná hodnota na použitie, ukazovateľ nebude svietiť a akumulátor sa musí nabiť.

POZNÁMKA: Tento ukazovateľ slúži iba ako indikátor stavu nabitia akumulátora. Ukazovateľ neindikuje funkčnosť náradia a jeho funkcia sa môže meniť na základe komponentov výrobu, teploty a spôsobu práce koncového používateľa.

Montáž na pracovný stôl (obr. B)

1. Otvory **22** v základni píly slúžia na upevnenie k pracovnému stolu. Odporúčané sú skrutky s priemerom 8 mm a s dĺžkou 80 mm. Pílu vždy pevne pripevnite, aby ste zabránili jej pohybu. Ak chcete zvýšiť komfort pri prenášaní píly, môžete namontovať pílu na dosku z pleglejky s hrúbkou minimálne 12,5 mm, ktorá môže byť pripevnená k pracovnému stolu a ktorá môže byť neskôr ľahko uvoľnená a prenesená na iné pracovisko, kde bude znovu upnutá pomocou svoriek.
2. Pri upevňovaní píly na dosku dbajte na to, aby upevňovacie skrutky z tejto dosky nevyčnievali. Doska z pleglejky musí dokonale sedieť na pracovnej ploche stola. Ak upínate pílu k pracovnej ploche, upínajte ju iba na upínacích výstupkoch, na ktorých sa nachádzajú otvory pre montážne skrutky. Upnutie píly pomocou iných upínacích miest bude mať nesprávny vplyv na funkciu píly.
3. Upevňovacia doska a pracovný stôl alebo miesto, na ktorom sa bude píla používať, musí byť rovné, aby ste zabránili nepresnostiam pri rezaní. Ak dochádza na pracovnej ploche ku kolísaniu píly, umiestnite pod jednu opornú nohu tenký kúsok materiálu, aby došlo k vyrovnaní píly.

Montáž pílového kotúča (obr. A, D, E)



VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia zranenia vypnite náradie a odpojte náradie od napájacieho zdroja pred každým nasadením alebo sňatím príslušenstva, pred akýmkoľvek nastavením, pred výmenou nástrojov alebo pred vykonávaním opráv. Uistite sa, či je hlavný vypínač v polohe VYPNUTÉ. Náhodné zapnutie môže spôsobiť úraz.



VAROVANIE: Zuby nového pílového kotúča sú veľmi ostré a môžu byť nebezpečné.



VAROVANIE: Dbajte na to, aby sa výmena pílového kotúča vykonávala iba opísaným spôsobom. Používajte iba pílové kotúče, ktoré sú špecifikované v časti **Technické údaje**, katalógové číslo: Odporúčaný je pílový kotúč DT4320.

1. Zasuňte šesťhranný kľúč 6 mm **26** do opačnej koncovkej časti hriadeľa pílového kotúča a pevne ho držte (obr. D).
2. Použite druhý šesťhranný kľúč na zaistenie hriadeľa, ako je znázornené na obr. D.
3. Povoľte upínaciu skrutku pílového kotúča **6** otáčaním v smere pohybu hodinových ručičiek. Vyberte upínaciu skrutku a odstráňte vonkajšiu prírubu **5**.
4. Stlačte uvoľňovaciu páku zaistenia spodného krytu **2**, aby došlo k zdvihnutiu spodného krytu **7**, a odstráňte pílový kotúč **8**.
5. Nasadte nový pílový kotúč na výstupok nachádzajúci sa na vnútornej prírubě **33** a uistite sa, či ozubenie na spodnej časti pílového kotúča smeruje k vodidlu (smerom od obsluhy).
6. Nasadte späť vonkajšiu prírubu **5** a uistite sa, či došlo k riadnemu usadeniu výstupkov **36**, jeden na každej strane hriadeľa motora.
7. Dotiahnite upínaciu skrutku pílového kotúča **6** otáčaním proti smeru pohybu hodinových ručičiek a druhou rukou súčasne držte šesťhranný kľúč 6 mm **26** (obr. D).

NASTAVENIE



VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia vážneho zranenia pred vykonávaním akéhokoľvek nastavenia alebo pred montážou a demontážou príslušenstva alebo prídavných zariadení náradie vždy vypnite a vyberte z neho akumulátor. Náhodné zapnutie môže spôsobiť úraz.

Vaša pokosová píla bola presne nastavená už vo výrobnom závode. Ak je nutné opätovné nastavenie z dôvodu dopravy a prenášania píly, alebo aj z iného dôvodu, riadte sa pri nastavovaní Vašej píly nasledujúcimi krokmi. Hneď ako pílu raz nastavíte, toto presné nastavenie musí zostať zachované.

Nastavenie vodiacich tyčí na konštantnú hĺbku rezu (obr. A, B, F, H)

Pílový kotúč musí byť v chode s konštantnou hĺbkou rezu po celej dĺžke stola a nesmie sa dotýkať pevného stola pri zadnej časti drážky alebo prednej časti otočného ramena. Ak chcete

dosiahnuť také nastavenie, vodiace tyče musia byť dokonale rovnobežné s rovinou stola, ak je hlava píly úplne stlačená smerom dole.

1. Stlačte uvoľňovaciu páku zaistenia spodného krytu **2** (obr. A).
2. Zatlačte hlavu píly úplne do zadnej polohy a zmerajte výšku od roviny otočného stola **14** až po spodnú časť vonkajšej príruby **5** (obr. F).
3. Otočte poistku vodiacich tyčí hlavy píly **18** (obr. B).
4. Udržujte hlavu píly úplne v dolnej polohe a pritiahnite ju po vodiacich tyčiach až do koncovej polohy.
5. Znovu zmerajte výšku označenú na obr. F. Obe hodnoty musia byť rovnaké.
6. Ak je nutné nastavenie, postupujte nasledovne (obr. H):
 - a. Povoľte poistnú maticu **37** v držiaku **38**, podľa potreby nastavte skrutku **39** a postupujte pri tomto úkone v malých krokoch.
 - b. Dotiahnite poistnú maticu **37**.

VAROVANIE: Vždy skontrolujte, či sa pilový kotúč nedotýka stola pri zadnej časti drážky pre pilový kotúč alebo pri prednej časti otočného ramena v zvislej polohe 90° a v polohe 45° pre šikmý rez. Pred vykonaním tejto kontroly pílu nezapínajte!

Nastavenie vodidla (obr. I)

Otáčajte upínacou skrutkou posuvného vodidla **9** proti smeru pohybu hodinových ručičiek, aby došlo k uvoľneniu. Nastavte posuvné vodidlo **16** do polohy, v ktorej nebude v kontakte s pilovým kotúčom, a potom znovu dotiahnite upínaciu skrutku vodidla v smere pohybu hodinových ručičiek.

Kontrola a nastavenie pilového kotúča vzhľadom na vodidlo (obr. B, J, K)

1. Uvoľnite západku pokosových rezov **13**.
2. Položte palec na rameno pokosových rezov **12** a stlačte západku pokosových rezov **13**, aby došlo k uvoľneniu otočného stola/ramena pokosových rezov **14**.
3. Otáčajte ramenom pokosových rezov tak, aby sa západka nachádzala v polohe s hodnotou 0° pre pokosový rez.
4. Stlačte dole hlavu píly a zaistite ju v tejto polohe pomocou zaistovacieho tlačidla **23**.
5. Skontrolujte, či sú viditeľné dve označenia polohy 0° **40** na meradle pokosových rezov **15**.
6. Umiestnite uholník **41** medzi ľavú časť vodidla **16** a pilový kotúč **8**.

VAROVANIE: Nedotýkajte sa uholníkom hrotov zubov pilového kotúča.

7. Ak je nutné nastavenie, postupujte nasledovne:
 - a. Povoľte skrutky **42** a posuňte zostavu ramena a meradla pokosových rezov doľava alebo doprava tak, aby bol pri meraní uholníkom pilový kotúč vzhľadom na vodidlo v kolmej polohe 90° (obr. J).
 - b. Znovu dotiahnite skrutky **42**.

Kontrola a nastavenie pilového kotúča vzhľadom na stôl (obr. L - N)

1. Uvoľnite upínaciu rukoväť šikmých rezov **20** (obr. L).
2. Zatlačte hlavu píly doprava, aby ste zaistili jej celkom zvislú polohu a pritiahnite upínaciu rukoväť šikmých rezov.
3. Položte uholník **41** na stôl k boku pilového kotúča **8** (obr. M).



VAROVANIE: Nedotýkajte sa uholníkom hrotov zubov pilového kotúča.

4. Ak je nutné nastavenie, postupujte nasledovne:
 - a. Uvoľnite upínaciu rukoväť šikmých rezov **20** a zaskrutkujte alebo vyskrutkujte nastavovaciu dorazovú skrutku zvislej polohy **43** tak, aby bol pilový kotúč v kolmej polohe 90° vzhľadom na rovinu stola.
 - b. Ak ukazovateľ šikmých rezov **44** neukazuje na meradle šikmých rezov **21** nulovú polohu, povoľte skrutky **45**, ktoré upevňujú meradlo, a ak je to nutné, upravte jeho polohu.

Kontrola a nastavenie uhla šikmých rezov (obr. A, L, N)

Preklenutie šikmých rezov umožňuje nastavenie maximálneho uhla šikmého rezu na hodnotu 45° alebo 48°, podľa potreby.

- Vľavo = 45°
 - Vpravo = 48°
1. Uistite sa, či sa preklenovacie tlačidlo **46** nachádza v ľavej polohe.
 2. Povoľte upínaciu rukoväť šikmých rezov **20** a nastavte hlavu píly doľava.
 3. Toto je poloha šikmého rezu 45°.
 4. Podľa potreby zaskrutkujte alebo vyskrutkujte dorazovú skrutku **47** tak, aby ukazovateľ **44** označoval hodnotu 45°.



VAROVANIE: Vodiace drážky sa môžu zanášať nečistotami. Na čistenie vodiacich drážok používajte vhodný prípravok alebo prúd nízkotlakového vzduchu.

Pred použitím



VAROVANIE:

- Upnite vhodný pilový kotúč. Nepoužívajte nadmerne opotrebované pilové kotúče. Maximálne prevádzkové otáčky píly nesmú prekročiť maximálne povolené otáčky pilového kotúča.
- Nepokúšajte sa rezať príliš malé kusy.
- Nechajte pilový kotúč rezať voľne. Nepoužívajte nadmernú silu.
- Pred začatím rezania počkajte, kým motor píly nedosiahne maximálne otáčky.
- Uistite sa, či sú všetky zaistovacie a upínacie skrutky riadne utiahnuté.
- Upnite obrobok.
- Aj keď je táto píla určená na rezanie dreva a mnohých neželezných materiálov, tieto prevádzkové pokyny sa týkajú len rezania dreva. Rovnaké pokyny platia aj pre rezanie ostatných materiálov. Nerežte s touto

pílou železné materiály (železo a ocel) alebo murivo!
Nepoužívajte žiadne brúsne kotúče!

- Používajte kryt s drážkou pre pílový kotúč. Ak je drážka pre pílový kotúč širšia než 10 mm, s pílou nepracujte.
- Umiestnenie obrobku na kúsok dreva zvýši kapacitu rezu na 300 mm.

POUŽITIE

Pokyny na použitie



VAROVANIE: Vždy dodržujte bezpečnostné pokyny a platné predpisy.



VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia vážneho zranenia pred vykonávaním akéhokoľvek nastavenia alebo pred montážou a demontážou príslušenstva alebo prídavných zariadení náradie vždy vypnite a vyberte z neho akumulátor. Náhodné zapnutie môže spôsobiť úraz.

Používatelia vo Veľkej Británii sú povinní dodržiavať nariadenia popísané v predpisoch na obsluhu drevoobrábacích strojov z roku 1974 a ich príslušné dodatky.

Uistite sa, či je stroj z hľadiska výšky stola a stability umiestnený v bezpečnej a ergonomickej polohe. Poloha stroja musí byť zvolená tak, aby mala obsluha stroja dobrý prehľad a dostatok voľného priestoru v blízkosti stroja, ktorý umožní manipuláciu s obrobkami bez akéhokoľvek obmedzenia.

Z dôvodu obmedzenia vplyvu vibrácií sa uistite, či nie je príliš nízka teplota pracovného prostredia, či je vykonávaná riadna údržba stroja a príslušenstva a či je veľkosť obrobkov vhodná pre tento stroj.

Zapnutie a vypnutie (obr. A)

Odistovací vypínač **30**, ktorý sa nachádza na hlavnom vypínači **1**, musí byť prepnutý, aby bolo možné pílu zapnúť.

1. Ak chcete náradie spustiť, stlačte odistovací vypínač **30** a potom stlačte hlavný vypínač **1**.
2. Ak chcete náradie vypnúť, uvoľníte hlavný vypínač. Odistovací vypínač sa znovu aktivuje automaticky.

Použitie systému pracovného LED osvetlenia XPS™ (obr. A, R)

POZNÁMKA: Pokosová píla musí byť pripojená k napájaciemu zdroju.

Systém pracovného LED osvetlenia XPS™ sa aktivuje stlačením hlavného vypínača alebo stlačením tlačidla XPS **35** na hornom kryte píly.

Rezanie po čiare vyznačenej ceruzkou na drevenom obraťku:

1. So zapnutým XPS osvetlením stlačte nadol ovládaci rukoväť **3**, aby bol pílový kotúč **8** bližšie k obraťku. Na drevenom obraťku sa objaví tieň pílového kotúča.
2. Zarovnajte čiaru rezu vyznačenú ceruzkou s okrajom tieňa pílového kotúča. Možno bude potrebné nastavenie uhla šikmého a pokosového rezu, aby sa čiaru rezu vyznačená ceruzkou presne prekrývala.

Vaša píla disponuje funkciou indikujúcou poruchu akumulátora. Pracovné osvetlenie XPS™ začne blikať, hneď ako sa bude

akumulátor blížiť stavu vybitia alebo ak bude akumulátor príliš horúci. Pred ďalším pokračovaním v práci akumulátor vždy nabíjajte. Pozrite časť **Nabíjanie akumulátora**, kde nájdete pokyny týkajúce sa nabíjania.

Poloha tela a rúk pri rezaní

Správna poloha tela a rúk pri obsluhu pokosovej píly uľahčí rezanie a zaistí vyššiu presnosť a bezpečnosť.



VAROVANIE:

- Nikdy nekladajte ruky do blízkosti priestoru rezania.
- Udržiavajte ruky vo vzdialenosti minimálne 150 mm od pílového kotúča.
- Pri rezaní pritláčajte obrobok pevne k pracovnému stolu a k vodičlu. Udržiavajte ruky v predpísanej polohe, kým nedôjde k uvoľneniu vypínača píly a k úplnému zastaveniu pílového kotúča.
- Pred samotným vykonaním rezu (bez toho, aby bola píla zapnutá) vždy skontrolujte dráhu pílového kotúča.
- Pri práci neprekrížujte ruky.
- Stojte pevne oboma nohami na podlahe a udržiavajte rovnováhu.
- Pri pohybe ramena píly smerom doprava alebo doľava, kopírujte telom pohyby píly a stojte bezpečne na pravej alebo ľavej strane píly.

Základné rezy

Zvislý priamy priečny rez (obr. A, O)

POZNÁMKA: Používajte pílové kotúče s priemerom 216 mm a s priemerom upínacieho otvoru 30 mm, aby ste dosiahli požadované prevádzkové výkony.

1. Povoľte západku pokosových rezov **13** a potom ju zdvihnite hore.
2. Nastavte západku pokosových rezov **13** do polohy 0° a potom ju upevnite.
3. Obrobok, ktorý budete rezať, oprite o vodičlo **16**.
4. Uchopte rukoväť **3** a stlačte nadol uvoľňovaciu páku zaistenia krytu **2**, aby došlo k uvoľneniu krytu. Vysuňte kompletne hlavu píly až do dorazovej polohy.
5. Stlačte hlavný vypínač **1**, aby došlo k spusteniu motora.
6. Stlačte hlavu píly tak, aby pílový kotúč prechádzal rezaným obrobkom a krytom s drážkou pre pílový kotúč **11**.
7. Hneď ako bude hlava píly úplne stlačená, pomaly tlačte pílu späť cez obrobok, aby došlo k dokončeniu rezu.
8. Po dokončení rezu uvoľníte hlavný vypínač a pred návratom hlavy píly do jej hornej pokojovej polohy počkajte, kým sa pílový kotúč úplne nezastaví.



VAROVANIE:

- Spodný kryt pílového kotúča je navrhnutý tak, aby sa po uvoľnení páky **2** rýchlo uzavrel. Ak nedochádza k jeho rýchlemu uzavretiu do 1 sekundy, zverte opravu píly autorizovanému servisu DEWALT.

Zvislý pokosový priečný rez (obr. A, P)

1. Stlačte západku pokosových rezov **13**. Nastavte rameno v požadovanom uhle smerom doľava alebo doprava.
2. Západka pokosových rezov bude automaticky zaistená v polohách 0°, 15°, 22,5°, 31,62°, 45° a 50° ako vľavo, tak i vpravo. Ak je vyžadovaný stredný uhol medzi týmito polohami, pevne pridržite hlavu píly a zaistíte ju pritiahnutím západky pokosových rezov.
3. Pred vykonávaním rezu sa vždy uistite, či je zaistovacia páka pokosových rezov riadne zaistená.
4. Ďalej postupujte ako pri zvislých priamych priečných rezoch.

VAROVANIE: Pri pokosovom reze koncovkej časti obrobku s malým orezom umiestnite obrobok tak, aby bol odrezok na strane smerom k pilovému kotúču, a to väčším uhlom k vodidlu:

- ľavý pokos, orez vpravo
- pravý pokos, orez vľavo

Šikmé priečne rezy (obr. L, Q)

Uhly šikmých rezov je možné nastaviť od 0° do 48° smerom vľavo. Šikmé rezy až do 45° môžu byť vykonané s ramenom na pokosové rezy nastaveným v polohe pre pokosový rez od nuly až do maximálne 45° vpravo alebo vľavo.

1. Povoľte upínaciu rukoväť šikmých rezov **20** a nastavte požadovaný uhol šikmého rezu.
2. Ak je to nutné, nastavte preklenovacie tlačidlo **31**.
3. Držte pevne hlavu píly a zabráňte jej spusteniu.
4. Pevne dotiahnite upínaciu rukoväť šikmých rezov **20**.
5. Ďalej postupujte ako pri zvislých priamych priečných rezoch.

Kvalita rezu

Kvalita a čistota rezu závisí od mnohých faktorov a od rezaného materiálu. Najvyššiu kvalitu rezu (napríklad pri rezaní tvarových obkladacích prvkov) dosiahnete pri použití karbidového kotúča so 60 zubmi. Kvalitu rezu tiež zvyšuje rovnomerný a pomalý posuv píly pri rezaní.

VAROVANIE: Dbajte na to, aby sa materiál počas rezania nechvel alebo aby sa nepohyboval. Obrobok vždy riadne upevnite. Pred zdvihnutím ramena píly počkajte, kým sa pilový kotúč celkom nezastaví. Ak dochádza k triešteniu zadnej časti rezu, nalepte na obrobok v mieste rezu lepiacu pásku. Vykonajte rez cez lepiacu pásku a po ukončení rezu pásku opatrne odlepte.

Upevnenie obrobku (obr. T)

VAROVANIE: Vždy používajte upínaciu svorku.

Najlepšie výsledky dosiahnete s upínacou svorkou **17**, ktorá je určená na použitie s Vašou pilou.

Inštalácia svorky

1. Svorku vložte do otvoru za vodidlom. Svorka **17** musí smerovať smerom k zadnej časti pokosovej píly. Uistite sa, či je drážka na tyči svorky úplne zasunutá do základne

pokosovej píly. Ak je drážka viditeľná, svorka nebude bezpečne zaistená.

2. Otočte svorkou o 180° smerom k prednej časti pokosovej píly.
3. Povoľte skrutku a upravte polohu svorky hore alebo dole. Potom pomocou skrutky na jemné nastavenie svorku pevne upnite k obrobku.


POZNÁMKA: Pri vykonávaní šikmých rezov umiestnite svorku na pravú časť základne. PRED VLASTNÝM VYKONANÍM REZU (BEZ TOHO, ABY BOLA PILA ZAPNUTÁ) VŽDY SKONTROLUJTE DRÁHU PÍLOVÉHO KOTÚČA. UISTITE SA, ČI SVORKA NEZASAHUJE DO DRÁHY PÍLY ALEBO OCHRANNÝCH KRYTOV.

Kombinovaný pokosový rez (obr. S)

Tento rez je kombináciou pokosového a šikmého rezu. Ide o druh rezu používaný na výrobu rámečkov alebo boxov so šikmými stranami, ako je napríklad výrobok na obr. S.

VAROVANIE: Ak sa uhol rezu pri vykonávaní jednotlivých rezov odlišuje, skontrolujte, či je riadne dotiahnutá upínacia rukoväť pre šikmé rezy aj upínacia skrutka pre pokosové rezy. Tieto prvky je nutné dotiahnuť po vykonaní každej zmeny šikmého alebo pokosového uhla.

- Nižšie uvedený diagram Vám bude pomáhať pri voľbe správneho nastavenia uhlov šikmých a pokosových rezov pri kombinovaných pokosových rezoch.
- Pri práci s diagramom si zvolte požadovaný uhol „A“ (obr. S) Vášho projektu a umiestnite tento uhol na zodpovedajúci oblúk v diagrame. Z tohto bodu sledujte priamku vedúcu priamo dole, kde nájdete správnu hodnotu uhla šikmého rezu a ak budete sledovať priamku vedúcu vodorovne z tohto bodu, získate správnu hodnotu uhla pokosového rezu.

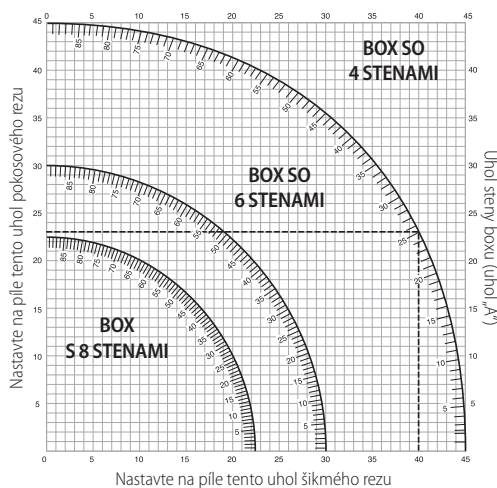

1. Nastavte na pile predpísané uhly a urobte niekoľko skúšobných rezov.
2. Vyskúšajte, či budú jednotlivé diely lícovať.
Príklad: Na zhotovenie výrobku so štyrmi stenami s vonkajším uhlom 25° (uhol „A“) (obr. S) použite horný

oblúk v diagrame. Nájdite na oblúku hodnotu uhla 25°. Sledujte na každej strane vodorovnú rôznobežku a dostanete nastavenie uhla pokosového rezu (23°). Obdobným spôsobom sledovaním zvislej rôznobežky hore či dole dostanete nastavenie uhla šikmého rezu (40°). Vždy vykonajte niekoľko rezov na odpadovom materiáli na kontrolu nastavenia píly.

 **VAROVANIE:** Nikdy neprekračujte pri kombinovaných pokosových rezoch limitné hodnoty 45° pre šikmý rez a 45° pre ľavý alebo pravý pokosový rez.



Odsávanie prachu (obr. A, G)

 **VAROVANIE:** Kedykoľvek je to možné, pripojte zariadenie na odsávanie prachu, ktoré spĺňa požiadavky príslušných predpisov týkajúcich sa prachových emisií.

Pripojte k píle zariadenie na odsávanie prachu spĺňajúce požiadavky platných predpisov. Rýchlosť vzduchu pripojeného systému bude 20 m/s +/- 2 m/s. Rýchlosť je meraná v spojovacej trubici v bode pripojenia, s pripojenou pilou, ktorá nie je v chode.

POZNÁMKA: Ako voliteľné príslušenstvo na pripojenie k odsávaciemu zariadeniu sa odporúča rýchloupínacia spojka DWV9000 .

Dodržiajte príslušné predpisy platné vo Vašej krajine, ktoré sa týkajú materiálov, s akými budete pracovať.

Odsávacie zariadenie musí byť vhodné pre rezaný materiál.

Pri odsávaní suchého prachu, ktorý je karcinogénny a obzvlášť škodlivý pre zdravie osôb, použite špeciálny vysávač.

Preprava (obr. A, B)

 **VAROVANIE:** Aby bolo uľahčené prenášanie píly, na základni sú k dispozícii dve miesta na uchopenie píly  32. Pri dvíhaní alebo preprave píly nikdy nepoužívajte na uchopenie kryty.

1. Pri preprave píly nastavte uhly šikmých a pokosových rezov na 0°.
2. Nastavte hlavu píly úplne dozadu.
3. Stlačte uvoľňovaciu páku zaistenia spodného krytu  2 (obr. A).
4. Stlačte nadol hlavu píly a stlačte zaistovacie tlačidlo  23 (obr. B).
5. Nastavte hlavu píly do pokojovej polohy a stlačte zaistenie vodiacich tyčí  18.

ÚDRŽBA

Vaše elektrické náradie DEWALT bolo skonštruované tak, aby fungovalo čo najdlhšie s minimálnymi nárokmi na údržbu. Dôkladná starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie Vám zaistia jeho bezproblémový chod.

 **VAROVANIE:** Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia vážneho zranenia pred vykonávaním akéhokoľvek nastavenia alebo pred montážou a demontážou príslušenstva alebo prídavných zariadení náradie vždy vypnite a vyberte z neho akumulátor. Náhodné zapnutie môže spôsobiť úraz.



VAROVANIE: Ak je pilový kotúč opotrebovaný, nahradte ho novým ostrým pilovým kotúčom.



Mazanie

Vaše náradie nevyžaduje žiadne ďalšie mazanie.



Čistenie

Pred použitím starostlivo skontrolujte horný kryt pilového kotúča, pohyblivý spodný kryt a trubicu odsávania prachu, aby ste sa uistili o ich správnej funkcii. Uistite sa, či piliny, prach alebo časti obrobku nemôžu spôsobiť zablokovanie týchto funkcií.

Ak dôjde k zablokovaniu časti obrobku medzi pilovým kotúčom a ochrannými krytmi, odpojte stroj od napájania a postupujte podľa pokynov uvedených v časti **Montáž pilového kotúča**. Odstráňte zaseknuté časti a opätovne namontujte pilový kotúč.



VAROVANIE: Hneď ako sa vo vetracích drážkach hlavného krytu a v ich blízkosti nahromadí prach a nečistoty, odstráňte ich prúdom suchého stlačeného vzduchu. Pri vykonávaní tohto úkonu údržby používajte schválenú ochranu zraku a schválený respirátor.



VAROVANIE: Na čistenie nekovových súčastí náradia nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá alebo iné agresívne látky. Tieto chemikálie môžu oslabiť materiály použité v týchto častiach. Používajte iba handričku navlhčenú v mydlovom roztoku. Nikdy nedovoľte, aby sa do náradia dostala akákoľvek kvapalina. Nikdy neponárajte žiadnu časť náradia do kvapaliny.



VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika zranenia pravidelne čistite hornú časť stola.



VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika zranenia pravidelne čistite systém na zachytávanie prachu.

Doplňkové príslušenstvo



VAROVANIE: Iné príslušenstvo, než je príslušenstvo ponúkané spoločnosťou DEWALT, nebolo s týmto výrobkom testované. Preto by mohlo byť použitie takéhoto príslušenstva s týmto náradím veľmi nebezpečné. Ak chcete znížiť riziko zranenia, používajte s týmto náradím iba príslušenstvo odporúčané spoločnosťou DEWALT.

Sortiment dostupných pílových kotúčov (odporúčené pílové kotúče)

Typ pílového kotúča	Rozmery pílového kotúča (priemer × upínací otvor × počet zubov)	Použitie
DT4310 rad 40	216×30×24	Na univerzálne použitie, pozdĺžne a priečne rezy dreva a plastov
DT4286 rad 40	216×30×80	TCG (trapézové zuby) na rezanie hliníka
DT4320 rad 60	216×30×48	Geometria brúsenia ATB (striedavé zuby) na presné rezy umelého aj prírodného dreva
DT4350 rad 60	216×30×60	TCG (trapézové zuby) na veľmi jemné rezy umelého aj prírodného dreva
DT99568-QZ	216×30×24	24 zubov Flexvolt, pílový kotúč na univerzálne použitie, pozdĺžne a priečne rezy
DT99569-QZ	216×30×36	36 zubov Flexvolt, pílový kotúč na jemné rezy
DT99570-QZ	216×30×60	60 zubov Flexvolt, pílový kotúč na veľmi jemné rezy

Ďalšie informácie týkajúce sa vhodného príslušenstva získate u autorizovaného predajcu.

Ochrana životného prostredia



Triedte odpad. Výrobky a akumulátory označené týmto symbolom sa nesmú vyhadzovať do bežného domáceho odpadu.

■ Výrobky a akumulátory obsahujú materiály, ktoré je možné obnoviť alebo recyklovať, čo znižuje dopyt po surovinách. Recyklujte, prosím, elektrické výrobky a akumulátory podľa miestnych predpisov. Ďalšie informácie nájdete na internetovej adrese **www.2helpU.com**.

Nabíjací akumulátor

Tieto akumulátory s dlhou životnosťou sa musia nabíjať v prípade, keď už neposkytujú dostatočný výkon pre predtým ľahko vykonávané pracovné operácie. Po ukončení prevádzkovej životnosti akumulátora vykonajte jeho likvidáciu tak, aby nedošlo k ohrozeniu životného prostredia:

- Nechajte náradie v chode, kým nedôjde k úplnému vybitiu akumulátora, a potom ho z náradia vyberte.
- Akumulátory Li-Ion je možné recyklovať. Odovzdajte ich, prosím, predajcovi alebo do miestnej zberne. Zhromaždené akumulátory budú recyklované alebo zlikvidované tak, aby nedošlo k ohrozeniu životného prostredia.

ZÁRUKA

EURÓPSKA ZÁRUKA NA ELEKTRICKÉ NÁRADIE DEWALT V TRVANÍ 1 ROKU

Spoločnosť DEWALT je presvedčená o kvalite svojich výrobkov a poskytuje 1-ročnú záruku pre profesionálnych používateľov tohto výrobku. Táto záruka žiadnym spôsobom neovplyvní vaše zmluvné práva ako profesionálneho používateľa alebo vaše zákonné práva ako súkromného neprofesionálneho používateľa. Táto záruka je platná vo všetkých členských štátoch EÚ a európskej zóny voľného obchodu EFTA.

V súlade s platnými zmluvnými podmienkami európskej záruky na elektrické náradie DEWALT, ktoré sú k dispozícii u miestneho zástupcu spoločnosti DEWALT, u autorizovaných predajcov alebo na internetovej adrese **www.2helpU.com**, platí nasledujúce: ak do 12 mesiacov od dátumu kúpy dôjde u Vášho výrobku DEWALT k poruche v dôsledku chyby materiálu alebo zlého výrobného spracovania, spoločnosť DEWALT môže zadarmo vymeniť všetky chybné časti, alebo podľa vlastného uváženia, môže zadarmo vymeniť celú reklamovanú jednotku.

Spoločnosť DEWALT si vyhradzuje právo odmietnuť akúkoľvek reklamáciu v rámci tejto záruky, ktorá nie je podľa názoru zástupcu autorizovaného servisu v súlade s uvedenými zmluvnými podmienkami európskej záruky DEWALT.

Ak budete vyžadovať reklamáciu, kontaktujte najbližšieho autorizovaného predajcu alebo vyhľadajte najbližší autorizovaný servis DEWALT na internete, v katalógu DEWALT alebo kontaktujte predajcu DEWALT na adrese, ktorá je uvedená v tomto návode.

Zoznam autorizovaných predajcov DEWALT a všetky podrobnosti o našom popredajnom servise nájdete na internetovej adrese: **www.2helpU.com**.

STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.

Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.: 261 009 772
Fax: 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com

BAND SERVIS

Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.: 335 511 063
Fax: 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk

Právo na prípadné zmeny vyhradené.

12/2018

CZ ZÁRUČNÍ LIST

SK ZÁRUČNÝ LIST



TYP VÝROBKU:

CZ	Výrobní kód	Datum prodeje	Razítko prodejny Podpis
SK	Výrobný kód	Dátum predaja	Pečiatka predajne Podpis

CZ Dokumentace záruční opravy				SK Dokumentácia záručnej opravy		
CZ	Číslo	Datum příjmu	Datum zakázky	Číslo zakázky	Závaďa	Razítko Podpis
SK	Číslo dodávky	Dátum príjmu	Dátum opravy	Číslo objednávky	Porucha	Pečiatka Podpis

CZ
Adresy servisu
Band servis
Klásterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167

CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
<http://www.bandservis.cz>

SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624